## Информация об эксплуатации

**! ВНИМАНИЕ**

**От сетевого адаптера питания 5 В зарядная станция работать не будет.**

**1.** Подключите зарядную станцию к сети 230 В при помощи штатного адаптера питания или пользовательского адаптера с поддержкой функции быстрой зарядки.

**2.** Подождите 7-10 секунд, все 3 светодиода загорятся зеленым. **Если светодиоды не загорелись, то поменяйте адаптер питания.**

**3.** Установите аккумуляторы и/или мониторинговое устройство в зарядную станцию. Индикатор порта, в который установлено устройство горит красным — выполняется заряд аккумулятора. Индикатор горит зеленым — заряд завершен.



3mx

Связаться с нами:
sales@3mx.ru


3mx.ru

sales@3mx.ru

3mx

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# ТРЕХПОРТОВАЯ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГОВЫХ УСТРОЙСТВ 3mx

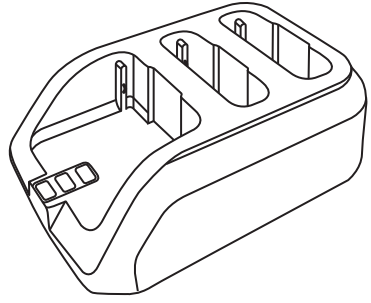

## Назначение

Трехпортовая зарядная станция для мониторинговых устройств 3mx позволяет одновременно заряжать устройство с установленным аккумулятором и два дополнительных аккумулятора или три отдельных аккумулятора.

## Комплектация

- Трехпортовая зарядная станция для мониторинговых устройств 3mx;
- Кабель USB Type-C;
- Сетевой адаптер питания;
- Краткое руководство пользователя;
- Паспорт изделия;
- Упаковка.

## Характеристики

- Модель: CSP3-8400-1000;
- Входное напряжение: DC 12 В;
- Максимальный входной ток: 2 А
- Метод заряда: CC-CV;
- Выходное напряжение: DC 8.4 В;
- Максимальный выходной ток:
  - общий: 3000 мА;
  - на 1 порт: 1000 мА.
- Индикатор работы: 3 светодиода, на каждый зарядный порт (красный — идет заряд, зеленый — заряд завершен);
- Разъем: USB-C;
- Габариты: 134 × 93 × 46 мм;
- Вес: 195 г.



